

1-Définitions (voir fig 1 et 2)

*CN cote nominale ou cote sans tolérance commune à un arbre et un alésage

LES COTES SONT TOUJOURS EXPRIMÉES EN MILLIMETRES

*CM cote maxi Exemple cote maxi = $20 + 0,1 = 20,1$

*Cm cote mini Exemple cote mini = $20 - 0,3 = 19,7$

*ES écart supérieur: c'est le nombre relatif exprimant la différence entre la cote maxi est la cote nominale .La ligne zéro est la ligne d'écart nul

Exemple $20+0,1 - 20 = +0,1$ ES = +0,1

*EI écart inférieur: c'est le nombre relatif exprimant la différence entre la cote mini est la cote nominale .La ligne zéro est la ligne d'écart nul

Exemple $20-0,3 - 20 = -0,3$ EI = -0,3

*IT intervalle de tolérance ou zone de matière où la surface doit se situer

IT = CM - Cm Exemple $20+0,1 - (20-0,3) = 0,4$


IT = ES - EI = $0,1 - (-0,3) = 0,4$

Remarque: IT = CM - Cm = CN + ES - (CN + EI) = ES - EI

exemple 1: soit la cote $30-0,050$	$CN = 30$	$EI = -0,05$	$ES = 0,045$	$IT = 0,095$	$CM = 30,045$	$Cm = 29,95$
exemple 2: soit la cote $30+0,35$	$CN = 30$	$EI = 0,35$	$ES = 0,35$	$IT = 0,1$	$CM = 30,45$	$Cm = 30,35$

*Position de l'IT C'est la situation de la zone de tolérance par rapport à la ligne zéro (ligne zéro = ligne d'écart nul)

- cinq cas peuvent se présenter
- zone à cheval sur la ligne zéro (fig A) Exemple $20+0,1$
 - zone au dessus de la ligne zéro (fig B) Exemple $20+0,1$
 - zone au dessous de la ligne zéro (fig C) Exemple $20-0,25$
 - zone tangente à la ligne zéro et au dessus Exemple $20+0,1$
 - zone tangente à la ligne zéro et au dessous Exemple $20-0,25$

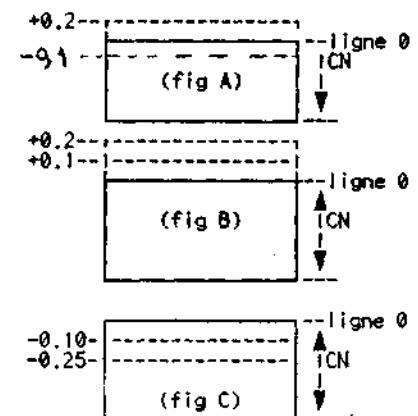

* Qualité de l'IT c'est la valeur de l'IT (qualité = précision)

classement des trois cotes ci dessous dans l'ordre de qualité (de la plus précise à la moins précise)

$20-0,1 \rightarrow IT_a = 0,3$ $20+0,1 \rightarrow IT_b = 0,1$ $20-0,25 \rightarrow IT_c = 0,15$ classement $IT_b < IT_c < IT_a$

Les ajustements-1608

2-Ajustement entre deux pièces

notation: EI=écart inférieur sur l'alésage ei=écart inférieur sur l'arbre JM= jeu maxi jm = jeu mini
 ES=écart supérieur sur l'alésage es=écart supérieur sur l'arbre

$$JM = \text{cote alésage maxi} - \text{cote arbre mini} = CN + ES - (CN + ei) = ES - ei$$

$$Jm = \text{cote alésage mini} - \text{cote arbre maxi} = CN + EI - (CN + es) = EI - es$$


exemple A

	+0.05	ES	-0.05	es
alésage	50	0	EI arbre	50 -0.1 ei

$$\begin{aligned} JM &= 50+0.05 - (50 - 0.1) = 0.15 \\ &= ES - ei = 0.05 - (-0.1) = 0.15 \\ jm &= 50 - (50-0.05) = 0.05 \\ &= EI - es = 0 - (-0.05) = 0.05 \end{aligned}$$

c'est un ajustement avec jeu

échelle des ES ;EI;es;ei->1 carreau = 0,05mm

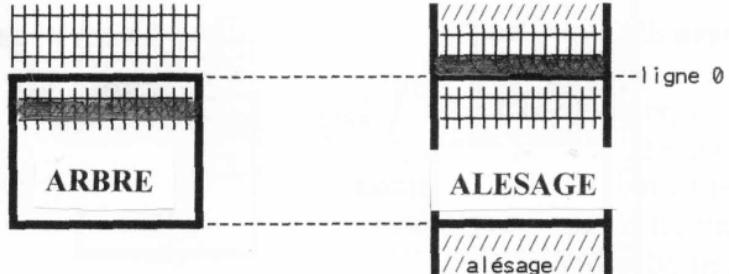


exemple B

	+0.05	ES	+0.1	es
alésage	50	0	EI arbre	50 0 ei

$$\begin{aligned} JM &= 50+0.05 - 50 = 0.05 \\ &= ES - ei = 0.05 - 0 = +0.05 \text{ (jeu)} \\ jm &= 50 - (50 + 0.1) = -0.1 \\ &= EI - es = 0 - (+0.1) = -0.1 \text{ (serrage)} \end{aligned}$$

c'est un ajustement incertain (jeu négatif=serrage)

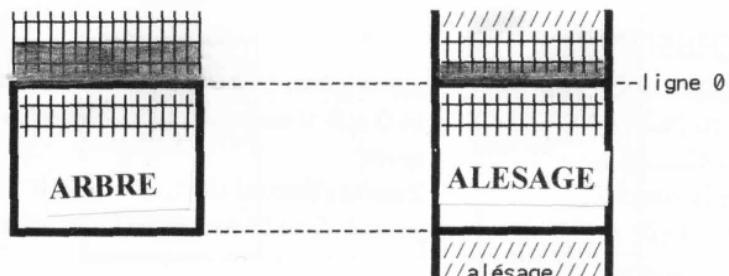


exemple C

	+0.05	ES	+0.15	es
alésage	50	0	EI arbre	50 +0.1 ei

$$\begin{aligned} JM &= 50+0.05 - (50+0.1) = -0.05 \text{ (serrage mini)} \\ &= ES - ei = 0.05 - (+0.1) = -0.05 \\ jm &= 50 - (50+0.15) = -0.15 \\ &= EI - es = 0 - (-0.15) = -0.15 \text{ (serrage maxi)} \end{aligned}$$

c'est un ajustement avec serrage

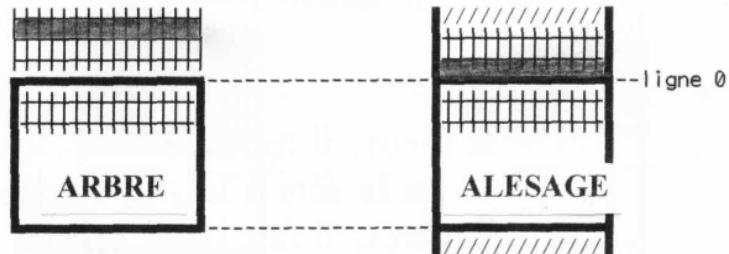

3-Système d'ajustement normalisé (fig 6)

3.1 Position de la tolérance indiquée par une lettre majuscule pour les alésages A -> Z, et minuscules pour les arbres a ->z.

3.2 Qualité de la tolérance (fig 5) indiquée par un chiffre de 5 à 16.

3.3 Système de l'alésage normal (fig 4) on impose H comme position unique pour l'alésage que l'on combine avec a -> z pour l'arbre.

exemple: ajustement 40 H8 e9

40 cote nominale H position de l'alésage 8 qualité de l'alésage e position de l'arbre 9 qualité de l'arbre

4-Calcul du JM et jm d'un ajustement normalisé

4.1 Décodage d'un tableau donnant les écarts supérieurs et inférieurs (voir livre Normadess page 45)

4.2 Exemple de calcul : 0 40 H 7/e 9 Sans calcul, en observant la figure 6 ou 4 on constate que c'est un ajustement ... Avec... Jeu...

alésage	+25μ	ES	arbre	-50 μ	es
40 H7	0	EI	40 e9	-112 μ	ei

$$JM = ES - ei = 25 - (-112) = 137 \mu$$

$$jm = EI - es = 0 - (-50) = 50 \mu$$

c'est un ajustement avec jeu

5-Choix d'un ajustement normalisé

(voir fig 3)

Les ajustements-1608

POSITIONS SCHÉMATISÉES DES TOLÉRANCES

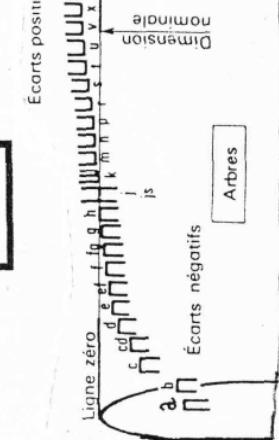


fig 6

CM	cote maxi
cm	cote mini
ES	écart supérieur de l'alésage
EI	écart inférieur de l'alésage
es	écart supérieur de l'arbre
ei	écart inférieur de l'arbre
jm	jeu mini
JM	jeu maxi
IT	intervalle de tolérance

Fig 2

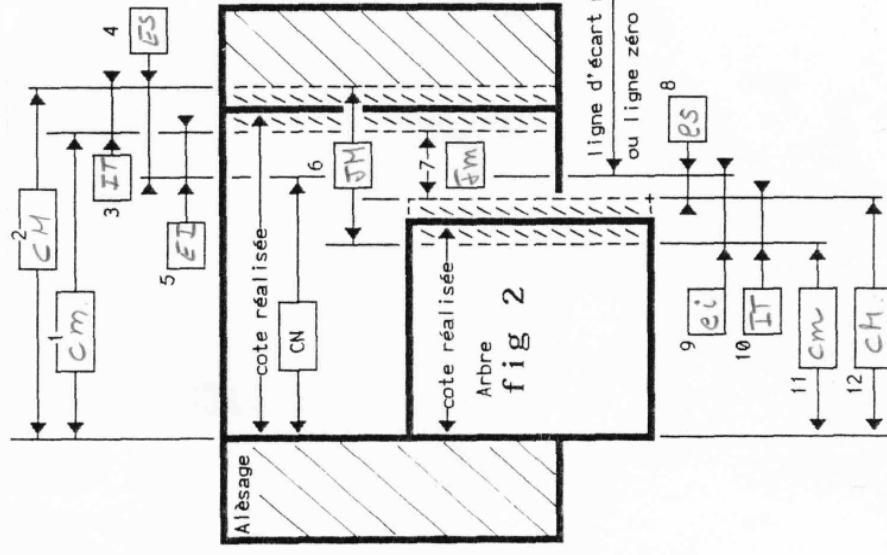


fig 3

AJUSTEMENTS COURamment UTILISÉS

Cas d'emploi	Arbres (positions)			Arbres (qualités)		
	H6	H7	H8	H9	H10	H11
<i>Pièces normées</i>						
l'une par rapport à l'autre						
Pièces immodèles						
<i>Pièces modèles</i>						
l'une par rapport à l'autre						
<i>Pièces normées</i>						
<i>Pièces immodèles</i>						
<i>Pièces modèles</i>						
Pièces dont le fonctionnement nécessite un grand jeu (dilatation, mauvais alignement, portées très longues, etc.)						
Pièces avec guidage précis pour mouvements de faible amplitude						
Cas ordinaire des pièces tournant ou glissant dans une bague ou pâlier (bon graissage assuré).						
Pièces en place possible à la main						
Pièces en place au maillet						
Mise en place à la presse						
Mise en place à la presse ou par dilatation (Vérifier que les contraintes imposées au métal ne dépassent pas la limite classique)						

figure 5


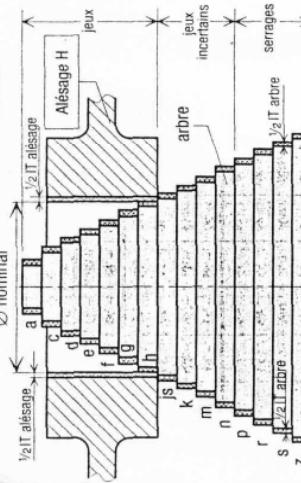


fig 4

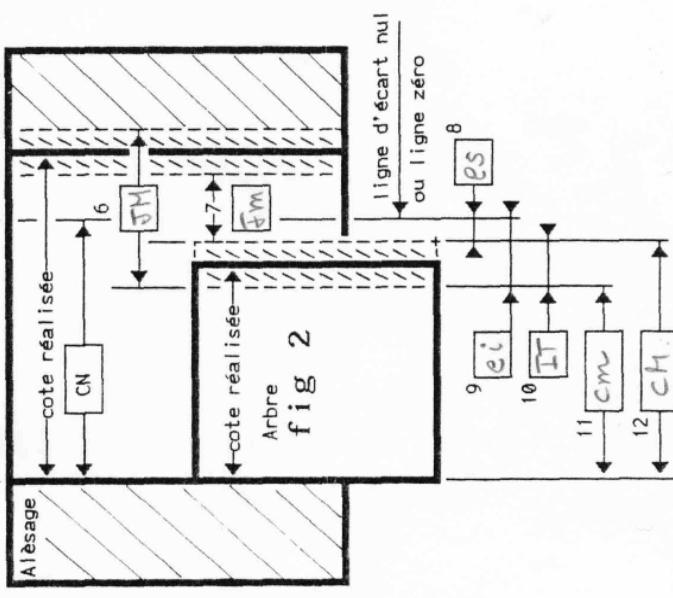

TOLÉRANCES

TABLEAU DES ÉCARTS EN MICRONS

COTES NOMINALES	3 à 6	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180
	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
D 10	+ 78	+ 98	+120	+149	+180	+220	+260	+305
E 9	+ 50	- 61	+ 75	+ 92	+112	+134	+159	+185
G 6	+ 12	+ 14	+ 17	+ 20	+ 25	+ 29	+ 34	+ 39
H 6	+ 8	+ 9	+ 11	+ 13	+ 16	+ 19	+ 22	+ 25
H 7	+ 12	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	+ 30	+ 35	+ 40
S 8	+ 18	+ 22	+ 27	+ 33	+ 39	+ 46	+ 54	+ 63
G	A	H 9	+ 30	+ 36	+ 43	+ 52	+ 62	+ 74
S	E	H 12	+120	+150	+180	+210	+250	+300
A	L	H 13	+180	+220	+270	+330	+390	+460
H 14	A	H 14	+300	+360	+430	+520	+620	+740
N 7	R	N 7	- 4	- 4	- 5	- 7	- 8	- 10
N 9	A	N 9	- 16	- 19	- 23	- 28	- 33	- 39
P 6	R	P 6	- 9	- 12	- 15	- 18	- 22	- 27
P 7	P	P 7	- 8	- 9	- 11	- 14	- 17	- 21
P 9	J s et js6	P 9	- 12	- 15	- 18	- 21	- 24	- 28
J s et js9	J s et js10	J s et js10	± 4	± 4,5	± 5,5	± 6,5	± 8	± 9,5
J s et js12	J s et js13	J s et js13	± 15	± 18	±21,5;	± 26	± 31	± 37
J s et js14		J s et js14	± 24	± 29	± 35	± 42	± 50	± 60

1 micron = 1/1000 de mm
= 0,001 mm

Pour convertir en mm un écart donné en microns, il faut déplacer la virgule de 3 chiffres vers la gauche.

Exemple :
25 microns = 0,025 mm

Les ajustements-1608

A4

COTES NOMINALES	3 à 6	6 à 10	10 à 18	18 à 30	30 à 50	50 à 80	80 à 120	120 à 180
	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
d 11	- 30	- 40	- 50	- 65	- 80	-100	-120	-145
e 7	- 20	- 25	- 32	- 40	- 50	- 60	- 72	- 85
e 8	- 38	- 47	- 52	- 40	- 50	- 60	- 72	- 85
e 9	- 20	- 25	- 32	- 40	- 50	- 60	- 72	- 85
f 7	- 10	- 13	- 16	- 20	- 25	- 30	- 36	- 43
f 8	- 10	- 13	- 16	- 20	- 25	- 30	- 36	- 43
g 6	- 4	- 5	- 6	- 7	- 9	- 10	- 12	- 14
g 7	- 4	- 5	- 6	- 7	- 9	- 10	- 12	- 14
g 8	- 28	- 35	- 43	- 53	- 64	- 76	- 90	- 106
h 5	- 5	- 6	- 8	- 9	- 11	- 13	- 15	- 18
h 6	- 8	- 9	- 11	- 13	- 16	- 19	- 22	- 25
h 7	- 12	- 15	- 18	- 21	- 25	- 30	- 35	- 40
h 8	- 18	- 22	- 27	- 33	- 39	- 46	- 54	- 63
h 9	- 30	- 36	- 43	- 52	- 62	- 74	- 87	- 100
h 10	- 48	- 58	- 70	- 84	- 100	-120	-140	-160
h 11	- 75	- 90	-110	-130	-160	-190	-220	-250
h 12	-120	-150	-180	-210	-250	-300	-350	-400
k 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 11	+ 13	+ 15	+ 18	+ 21
m 5	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9	+ 11	+ 13	+ 15
m 6	+ 12	+ 15	+ 18	+ 21	+ 25	+ 30	+ 35	+ 40
n 6	+ 16	+ 19	+ 23	+ 28	+ 33	+ 39	+ 45	+ 52
p 6	+ 20	+ 24	+ 29	+ 35	+ 42	+ 48	+ 51	+ 59